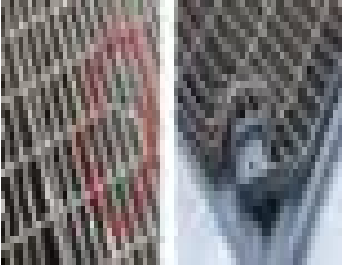


□ 제3종시설물 지정을 위한 실태조사 매뉴얼 개정(안) 검토의견

업체명 (사)한국시설물안전진단협회

개정(안)	수정(안)	사 유
4.5 건축물, 지하도 상가 1. 시설물 주변의 지반 침하 또는 이로 인한 건물의 기울음, 균열상태 보통 ○지반침하로 증축부위, 이음부위에 균열 및 변형이 발생한 상태 5. 철골부재의 접합부 상태(볼트풀림, 누락, 탈락, 용접 불량 등) 양호 ○경미한 손상이 발생한 상태 미흡 ○볼트 및 용접 미실시로 인한 접합상태가 불량한 상태 ○용접 연결부 균열진전 등으로 안전성 저하가 우려되는 상태 불량 ○용접연결부 균열진전 등으로 인해 연결 기능이 상실된 상태 ○접합부의 심각한 손상 등이 발생한 상태 등	4.5 건축물, 지하도 상가 1. 시설물 주변의 지반 침하 또는 이로 인한 건물의 기울음, 균열상태 보통 ○지반침하로 증축부위, 이음부위에 균열 및 이격, 변형이 발생한 상태 5. 철골부재의 접합부 상태(볼트풀림, 누락, 탈락, 용접 불량 등) 양호 ○경미한 손상이 발생한 상태 - 경미한 손상의 종류는? 미흡 ○볼트 체결 누락 및 용접 미실시로 인한 접합상태가 불량한 상태 ○용접 연결부 균열진전 등으로 안전성 저하가 우려되는 상태 ○볼트 풀림이 다수 발생한 상태 불량 ○용접연결부 균열진전 및 볼트탈락 등으로 인해 연결 기능이 상실된 상태 ○접합부의 심각한 손상 등이 발생한 상태 등	‘이격’ 추가 ‘경미한 손상’ 종류 표기 ‘볼트 체결 누락’ 추가 ‘볼트 풀림’ 추가

개정(안)	수정(안)	사 유
7. 철골부재의 부식 또는 부재 미시공, 단면손실 상태 우수 ○ 방청 및 내화도장이 양호하며, 부식이 없는 상태 양호 ○ 부재의 단면 손실 등의 손상이 없거나 경미한 상태 9. 외부 마감재(외단열, 치장벽돌, 미장 등) 및 처마의 손상 상태 미흡 ○ 외부 마감재의 파손, 탈락 및 누수가 발생된 상태이거나 발생할 가능성이 높은 상태	7. 철골부재의 부식 또는 부재 미시공, 단면손실 상태 우수 ○ 방청 및 내화도장이 양호하며, 부식이 없고, 단면 손실이 없는 상태 양호 ○ 방청 및 내도장 일부가 박리되었으나 부식이 없는 상태 ○ 부재의 단면 손실 등의 손상이 없거나 경미한 상태 9. 외부 마감재(외단열, 치장벽돌, 미장 등) 및 처마의 손상 상태 미흡 ○ 외부 마감재의 전체적인 손상, 오염이 있고 파손, 탈락 및 누수가 발생된 상태이거나 발생할 가능성이 높은 상태	‘단면 손실이 없는 상태’ 추가 ‘방청 및 내도장 일부가 박리되었으나 부식이 없는 상태’ 추가 ‘외부 마감재의 전체적인 손상, 오염이 있고’ 추가

개정(안)	수정(안)	사 유
17. 환기구의 손상 상태(덮개 설치 유무 포함) 양호  불량 	17. 환기구의 손상 상태(덮개 설치 유무 포함) 양호 불량	사진교체 필요 사진교체 필요